

## FICHE DE REMARQUES

Exploitant : LA FARGE Plots	Site inspecté : HAZAR	Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection	
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement		Date de l'inspection : 12/09/2007	
Signature de l'inspecteur D. ROQUE		L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection	
Remarques de l'inspecteur :		Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature J. de MARTIS, directeur technique	
<p>① La mise hors service du piezomètre n° 51/94 prévue par l'acte de V.S.I.3 de l'anté-projetual n'est pas effectuée en prévision de remplacement ou justification de son abandon.</p> <p>② Voir bloc "justale" au front SW de l'embranchement piste 169 N45 de 152 m et 152 m et doit être traité (suppression ou réinsertion du pe et en concave). D'un manière générale le front SW contiguë méritent d'être révisé.</p> <p>③ Les catépiats d'acquiescence l'exploitant sur la base de la disposition de dépôt <del>pour être acceptation</del> d'acceptation en outre sur l'acceptation d'un coefficient de qualité comme autres additionnées du stock de dépôt de 1200 kg.</p>		<p>Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):</p> <p>① Ce piezomètre a été détérioré par un mouvement de terrain en juin 2007. Nous prévoyons de le faire reformer et sommes dans l'attente du devis et du délai (en semaine 40). Un carroy sera adhésif au pafet en semaine 41.</p> <p>② Après visite sur site le minge de ce bloc semble hasardeux car cela risque de fragiliser tout le village. Ce bloc est en place depuis une vingtaine d'années au moins. Nous proposons de purger toute la zone par le dessus de la zone d'avancée des travaux de décaissement. Délai : d'ici fin août 08. Par ailleurs l'acier sous le front Sudouest sera interdit par une rangée de blocs. Délai : fin décembre 07.</p> <p>③ Nous sommes en possession d'un certificat d'acceptation de consignation de la part de Niko-Sickelad en date du 27/09/07 pour une quantité équivalente à la capacité du dépôt. Voir pièce jointe.</p>	

Exploitant :	Site inspecté :	Date de l'inspection :
Remarques de l'inspecteur :	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):	
<p>④ Le dispositif d'arrimage fixe du raccourci au concasseur endommagé devra être installé dès le meilleur délai.</p> <p>⑤ Après amélioration des émissions de poussières au niveau du concasseur devra être étudiée et faire l'objet d'une présentation à l'inspection.</p>	<p>④ Ce dispositif d'arrimage a été endommagé par des chutes de blocs. Nous avons établi un devis pour le réparer et l'étendre au début de la piste Est en sortie concasseur, et pour le passer en polyéthylène au lieu de tubes métalliques. Délai : fin décembre 07.</p> <p>⑤ Un système d'arrimage par pulvérisation est en place mais a été désactivé car il génère une usure très précieuse des dents du concasseur. Nous prévoyons d'installer un arrimage par pulvérisation dans la benne du concasseur primaire. Délai : fin décembre 07.</p> <p>Si cela s'avère insuffisant nous le doublerons par une pulvérisation au niveau du tapis de sortie sous le concasseur secondaire. Délai : fin mars 08.</p> <p>Si c'est encore nécessaire nous étudierons l'adoption d'un tension-actif au niveau de cette pulvérisation. Délai : fin juin 08.</p>	