



**PRÉFET
DU PUY-DE-DÔME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
d'Auvergne-Rhône-Alpes**

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme
7 Léo Lagrange
63000 Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, le 30/06/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 13/05/2025

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE

Rue Marie Curie
63500 Issoire

Références : 20250630-RAP-63-0585-Insp-VALEO-Issoire
Code AIOT : 0005600369

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/05/2025 dans l'établissement VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE implanté 1 Rue Pierre et Marie CURIE 63500 Issoire. L'inspection a été annoncée le 29/04/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE
- 1 Rue Pierre et Marie CURIE 63500 Issoire
- Code AIOT : 0005600369
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

L'usine d'Issoire de la Société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE est spécialisée dans la fabrication des balais et des porte-balais pour les systèmes d'essuyage automobile.

Elle exploite à cet effet :

- un atelier d'injection plastique permettant le moulage des pièces,
- un atelier « Lignes de peinture » au sein duquel une unité de traitement de surface réalise des pré-traitements avant application de la peinture sur les composants des balais et porte-balais,
- un atelier « Caoutchouc » qui permet de fabriquer les lames de caoutchouc des essuie-glaces ;
- un atelier d'assemblage des porte-balais, des balais sur les porte-balais puis conditionnement.

Le site d'Issoire est à la fois un site de production et un site de recherche et développement.

Thèmes de l'inspection :

- AN25 Sobriété hydrique
- Eaux souterraines

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

L'exploitant a indiqué l'existence d'un plan social à l'échelle du groupe VALEO, n'impactant pas le site d'Issoire.

Il a précisé également que la ligne de peinture LP2 a été démantelée en 2022 et que son activité a été transférée sur la ligne de peinture LP1, permettant à la fois une baisse de la consommation en eau de 5 000 m³, une diminution de la quantité de déchets produits et d'énergie utilisée. L'exploitant a transmis par courriel en date du 3 juin 2025 un document relatif à l'arrêt de la ligne de peinture n°2 et à la mise à jour de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2010. Il met en évidence notamment les points suivants :

- rubrique 2910-A : évolution à la baisse de la puissance thermique nominale totale sans modification du régime à déclaration (passage de 3,26 MW à 2,90 MW) ;
- rubrique 2940-1a : évolution à la baisse de la quantité maximale de produits susceptibles d'être présente dans l'installation sans modification du régime à enregistrement (passage de 20,5 m³ à 9 m³) ;
- rubrique 3260 : évolution à la baisse du volume de cuves affectées au traitement inférieur à 30 m³ (passage de 42,9 m³ à 25,9 m³) et passage du régime d'autorisation à non classé ;
- suppression des conduits de rejets atmosphériques liés à l'activité LP2, à savoir les conduits n°4, 7, 8 et 20.

D'après les éléments transmis par VALEO, l'IIC identifie une réduction d'activité pour le traitement de surface qui fait passer l'établissement en dessous du seuil IED. L'IIC souhaite alerter l'exploitant que tout nouveau franchissement du seuil IED nécessitera une procédure d'autorisation complète, et lui demande en conséquence de se positionner ou pas sur la suppression du régime IED.

Dans le cas où VALEO confirme la suppression du régime IED, l'établissement ne sera plus soumis à la rubrique 3260 IED mais à la rubrique 2565 correspondant au régime de l'enregistrement. Pour acter ces modifications, l'exploitant doit réviser son document pour intégrer les compléments suivants :

- **acter la suppression de la rubrique 3260 et du régime IED,**
- **mettre à jour le tableau de classement du site vis-à-vis de la nomenclature des ICPE en vigueur avec la rubrique 2565 au régime de l'enregistrement,**
- **transmettre les justificatifs liés à la cessation d'activité de l'activité IED visés à l'article R. 515-75 du code de l'environnement ou demander le report de ces mesures.**

Ces compléments seront instruits dans le cadre du dossier sans enquête publique "Arrêt ligne de peinture n° LP2".

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
5	Sobriété hydrique	Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2	Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant	2 mois

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
8	Surveillance des eaux souterraines	Arrêté Préfectoral du 20/05/2010, article 9.2.4.1.4	Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant	4 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Plan des réseaux	Arrêté Préfectoral du 20/05/2010, article 4.2.2	Sans objet
2	Données de prélèvement : compteur	Arrêté Préfectoral du 20/05/2010, article 4.1.4	Sans objet
3	Données de prélèvement : respect des volumes prélevables autorisés	Arrêté Préfectoral du 29/01/2021, article 7	Sans objet
4	Obligations déclaratives - GEREP	Arrêté Ministériel du 30/01/2008, article 4	Sans objet
6	Surveillance des eaux souterraines	Arrêté Préfectoral du 20/05/2010, article 9.2.4.1.2	Sans objet
7	Surveillance des eaux souterraines	Arrêté Préfectoral du 20/05/2010, article 9.2.4.1.3	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'IIC attend :

- sous 2 mois une mise à jour du PURE de l'établissement ;
- sous 2 mois la complétude du porter à connaissance concernant l'arrêt de la ligne de peinture LP2 ;
- sous 4 mois une synthèse bibliographique et historique liée aux eaux souterraines et à la pollution de 1994.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Plan des réseaux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 20/05/2010, article 4.2.2
Thème(s) : Risques chroniques, Schéma des réseaux
Prescription contrôlée : Un schéma de tous les réseaux d'eau et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation, - les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...), - les secteurs collectés et les réseaux associés, - les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...), - les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Constats : L'exploitant a montré en séance plusieurs plans permettant de répondre au présent article : - un plan général sous format AUTOCAD datant de 1997 présentant les réseaux enterrés, notamment les eaux pluviales et les eaux usées, et un second plan général sous format PDF datant de 2010 ; - un plan de localisation des compteurs et des disconnecteurs avec photographies des différents ouvrages datant du jour de l'inspection ; - un plan de localisation du réseau d'alimentation en eau potable avec les compteurs datant de 2015 transmis à l'inspection des installations classées. L'inspection fait le constat que les informations attendues sont disponibles sur différents supports ou documents. L'exploitant doit envisager de tenir à jour un document unique.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Données de prélèvement : compteur

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 20/05/2010, article 4.1.4
Thème(s) : Risques chroniques, Connaissance du prélèvement : compteur
Prescription contrôlée : Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur de la quantité d'eau prélevée.

Constats : Le site est composé de 5 compteurs d'eau et de 7 sous-compteurs intermédiaires, notamment pour la ligne de peinture, le laboratoire et la ligne d'extrusion. Les relevés de la consommation d'eau sont réalisés tous les mois au niveau des compteurs et des sous-compteurs. Le jour de l'inspection, le compteur du poste de garde a été visité. Le volume consommé au 13 mai 2025 a été relevé à 1071 m³ avec quelques difficultés compte tenu de la présence d'eau dans le regard qui couvrait la totalité du compteur. Ce volume est cohérent avec le dernier relevé réalisé le 30 avril qui indiquait un volume d'eau consommé de 1055 m³. L'exploitant signale que des travaux d'accessibilité à ce compteur sont prévus ainsi que des améliorations pour empêcher l'entrée d'eau de pluie venant de l'extérieur (notamment lors des fortes précipitations).
Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Données de prélèvement : respect des volumes prélevables autorisés

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/01/2021, article 7
Thème(s) : Risques chroniques, Respect des volumes prélevables autorisés
Prescription contrôlée : Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. Celle-ci est limitée, pour les usages hors eaux domestiques et eaux incendie, à 55 000 m³/an et 175 m³/j.
Constats : L'exploitant a indiqué n'utiliser que le réseau d'eau potable issue de la ville. La consommation en eau potable du site est de 44 331 m³ en 2024. Elle est conforme au volume prélevé autorisé par an (soit 55 000 m³/an). En séance, les consommations journalières ont été consultées par l'exploitant sur le site en ligne du gestionnaire SUEZ. Une consommation journalière de 196,32 m³ le 6 mai 2025 a été relevée et dépasse le seuil journalier autorisé de 175 m³ par jour. L'exploitant a expliqué que ce pic correspond à des travaux de 3 jours sur la tour de lavage de chlore. En séance, l'inspection a proposé de mettre un seuil d'alerte sur la consommation journalière du compteur principal. Depuis le site en ligne du gestionnaire SUEZ, l'exploitant a pu le mettre en place directement le jour de l'inspection. Ainsi tout dépassement au-delà de 160 m³ par jour sur le compteur principal sera remonté par SMS et courriel à M. THOMAS.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Obligations déclaratives - GEREP

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 30/01/2008, article 4
Thème(s) : Risques chroniques, Obligations déclaratives - GEREP
Prescription contrôlée : I.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les données ci-après :

-les volumes d'eau consommée ou prélevée dès lors que le volume provenant d'un réseau d'adduction est supérieur à 50000 m³/ an ou que le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 7000 m³/ an ; -les volumes d'eau rejetée, le nom, la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement total est supérieur à 50000 m³/ an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ;
Constats : L'exploitant a signalé à l'inspection qu'il réalise ses déclarations GERE tous les ans. Cette information est confirmée par l'inspection (déclaration 2024 effectuée le 3 mars 2025).
Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Sobriété hydrique

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Thème(s) : Risques chroniques, Gestion économe de l'eau
Prescription contrôlée : L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour : -utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; [...]
Constats : L'exploitant a transmis le 5 mars 2025 à l'inspection une actualisation de son Plan d'Utilisation Rationnelle de l'Eau (PURE) validé le 23 juin 2022 par l'inspection. L'IIC demande que le PURE soit mis en jour en prenant en compte les remarques formulées dans le présent constat : - le document transmis le 5 mars dernier n'est pas daté, ce qui ne permet pas de suivre les versions du document : date et suivi des modifications à intégrer au PURE ; - aucune donnée de consommation d'eau au-delà de 2020 n'est précisée : ces informations étant disponibles, elles doivent être actualisées tous les ans ; - l'établissement ne s'est pas positionné sur les mesures mises en place lors d'un passage en période de crise : ce point doit être intégré dans le PURE et notamment dans son annexe 1 ; - le PURE ne tient pas compte des nouveaux référentiels réglementaires applicables, à savoir <u>l'arrêté cadre sécheresse (ACS) n°20241045 planifiant les mesures de préservation des ressources en eau en période d'étiage dans le département du Puy-de-Dôme du 17 juin 2024 et l'arrêté ministériel (AM) du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des ICPE.</u> L'analyse de ces deux textes par VALEO doit être intégrée au PURE : * Conformément à l'article 8.2 de l'ACS, l'établissement VALEO consommant plus de 40000 m³ d'eau en 2020 est exempté de restrictions en période d'alerte, d'alerte renforcée et de crise si l'établissement dispose d'un PURE validé ou déposé et datant moins de 5 ans. L'exploitant a transmis un PURE actualisé en date du 5 mars 2025. Suite à l'analyse de l'inspection, ce dernier

doit être mis à jour en tenant compte des remarques formulées dans le présent constat. * Conformément à l'article 8.3 de l'ACS, les objectifs de réduction définis au point I de l'article 2 de l'AM et les exemptions listées à l'article 3 de l'AM sont remplacés par ceux définis par l'ACS 2024. Les dispositions de l'article 4 de l'AM du 30 juin 2023 restent applicables à VALEO (elles sont reprises à l'annexe 8 de l'ACS). L'exploitant doit intégrer l'article 4 de l'AM du 30 juin 2023 dans son PURE. * Enfin, l'exploitant reste visé par des actions de connaissance définies aux points I 1° et I 6° de l'article 4 de l'AM. Cette mise à disposition peut être faite via le module "Gestion de l'eau" de GIDAF. L'inspection demande à l'exploitant de mettre en place ce nouveau cadre GIDAF avant la période estivale.
Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de mettre à jour son PURE <u>sous 2 mois</u> en prenant en compte les remarques formulées au présent constat. L'inspection propose à l'exploitant de s'inscrire sur le site VigieEau pour recevoir les alertes de sécheresse (https://vigieau.gouv.fr/).
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Proposition de délais : 2 mois

N° 6 : Surveillance des eaux souterraines

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 20/05/2010, article 9.2.4.1.2
Thème(s) : Risques chroniques, Campagnes de mesures
Prescription contrôlée : Les analyses devront être effectuées par un organisme dont le choix sera soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées s'il n'est pas agréé à cet effet, et suivant des méthodes normalisées. Elles porteront sur les paramètres suivants : - Métaux : As, Cd, Cr III, Cr VI, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, - Hydrocarbures totaux - HAP - BTEX - Phosphore total - Indice phénol - Composés organiques volatils halogénés. En fonction des résultats obtenus, la fréquence des analyses et les paramètres analysés pourra être revue. Lors de chaque campagne de prélèvements des relevés du niveau piézométrique de la nappe doivent être réalisés dans ces piézomètres.
Constats : En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis les rapports semestriels des prélèvements d'eaux souterraines de juin et octobre 2023 et d'avril et septembre 2024. Le dernier prélèvement a été

effectué le 24 avril 2025 et le rapport d'essais n'était pas disponible le jour de l'inspection. Les prélèvements et rapports ont été réalisés par Bureau Veritas qui est sous accréditation COFRAC. Les quatre rapports d'essais prélèvements d'eaux souterraines présentent l'ensemble des paramètres demandés par l'article 9.2.4.1.2 de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2010, ainsi que le niveau piézométrique de la nappe pour chaque piézomètre. La surveillance des eaux souterraines est réalisée tous les semestres au droit de 3 piézomètres (1 amont et 2 aval) conformément à l'article 9.2.4.1.1 de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2010.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 7 : Surveillance des eaux souterraines

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 20/05/2010, article 9.2.4.1.3
Thème(s) : Risques chroniques, Campagnes de mesures
Prescription contrôlée : Les résultats des analyses doivent être transmis à l'inspection des installations classées au plus tard un mois après leur réception par l'exploitant. Ils doivent être présentés dans un tableau comparatif et accompagnés en tant que de besoin de commentaires sur les anomalies constatées ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Constats : L'exploitant a transmis par courriel en date du 14 mai 2025 une présentation argumentée de la surveillance des eaux souterraines sur la période 2023 et 2024. Le surveillance des eaux souterraines est disponible sur GIDAF à une fréquence semestrielle depuis 2015. Toutefois, on note une absence de valeurs entre février 2020 et juin 2023 sur GIDAF (absence de mesures ou de remontée sur GIDAF, <u>point à préciser par l'exploitant</u>).
Type de suites proposées : Sans suite

N° 8 : Surveillance des eaux souterraines

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 20/05/2010, article 9.2.4.1.4
Thème(s) : Risques chroniques, Campagnes de mesures
Prescription contrôlée : Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer la cause. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires de dépollution. Ces éléments devront être portés à la connaissance du Préfet et de l'Inspection des installations classées.

Constats :

Une synthèse de la surveillance des eaux souterraines depuis 2015 pour les paramètres plomb Pb et solvants chlorés COHV est jointe au présent rapport et met en évidence les éléments suivants :

- la détection de plomb dans les piézomètres amont PZ1 (max 10,1 µg/L) et aval PZ5 (déchets) (max 14,3 µg/L) qui pourrait correspondre aux travaux de la gare, même si cette dernière est située au sud en latéral plus qu'en amont hydraulique de VALEO,
- la détection de solvants chlorés dans le piézomètre aval PZ5 (déchets) (max 102,26 µg/L) sans détection dans le piézomètre amont PZ1 avant 2020, puis détection dans les piézomètres amont PZ1 (max 63,9 µg/L) et aval PZ5 (déchets) (max 203 µg/L) à partir de 2023.

L'origine extérieure des solvants chlorés exposée par l'exploitant dans sa présentation ne peut être retenue par l'IIC compte tenu de l'historique du site détaillé ci-après.

Dans le cadre du dossier de régularisation administrative de 2010, l'exploitant a fait état d'une pollution du sol détectée en décembre 1992 (chapitre D.1.10 du DDAE de juillet 2008). Les sources de contamination étaient d'anciens bassins de traitement des effluents de la galvanoplastie, d'anciennes fosses de décantation des effluents des divers traitements de surface et traitements thermiques ainsi que d'anciens puits perdus recevant les eaux des ateliers de peinture, de dégraissage et de traitement de surface. Les investigations menées en novembre et décembre 1994 ont mis en évidence :

- une forte contamination de l'ancienne zone de manutention des déchets par des solvants chlorés, des hydrocarbures, du plomb, du cuivre et du chrome ;
- une forte contamination des 2 puits perdus en solvants chlorés, hydrocarbures totaux et métaux lourds ;
- une faible contamination de la zone des anciens bassins de traitement.

En juin 1996, les deux puits perdus ont été curés et 16 tonnes de boues éliminées. Des investigations complémentaires ont montré une contamination résiduelle dans un puits perdu C situé côté est, remblayé et bétonné auparavant. Une surveillance des eaux souterraines continue dans le puits PO4 aval (correspondant actuellement à PZ4 aval (puits C)). Il considère la dépollution de la zone déchet comme terminée.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

Compte tenu de cet historique, l'IIC demande à VALEO de transmettre une synthèse bibliographique et historique sous 4 mois afin d'intégrer :

- l'étude hydrogéologique ayant permis l'implantation des piézomètres de surveillance des eaux souterraines afin de vérifier le sens d'écoulement de la nappe et la profondeur des ouvrages ;
- les études de pollution et de dépollution réalisés dans les années 90 afin de localiser les sources de pollution de 1994 et les concentrations résiduelles ;
- un état des lieux de la surveillance du secteur en recherchant des ouvrages de surveillance afin de confirmer le constat en amont, notamment pour le paramètre Pb.

En fonction des réponses apportées, l'IIC pourra demander à VALEO d'éventuelles suites (étude historique et/ou investigations complémentaires).


Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant


Proposition de délais : 4 mois

Planche photographique associée à la visite d'inspection

N°8 : Surveillance des eaux souterraines

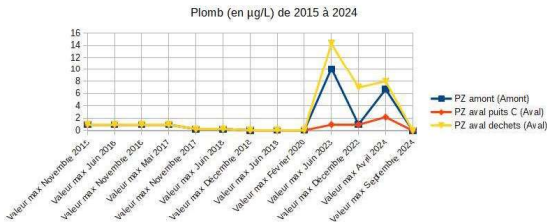

PB-ESO-2015a2024

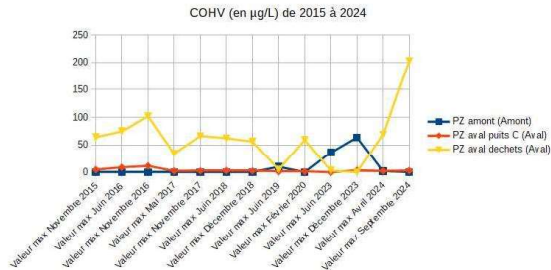

COHV-ESO-2015a2024